



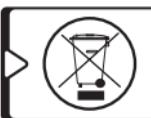

Prolaser® 3D All-Lines

דגם 883

הוראות הפעלה

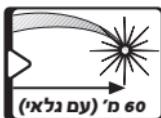

תודה שרכשת את המוצר 883 3D All-Lines Prolaser® מבית קפרו. המכשיר שרכשת הוא אחד מכלי הליזר המתקדמיים ביותר כיום. קרא בעין רב את המדריך לפני הפעלת המכשיר על מנת להפיק את המיטב מכלי הליזר שרכשת.

ישומים

883 3D Prolaser® הוא פלס ליזר עם 3 דיזודות ליזר אדומות. המכשיר מカリין 3 קוים מעגליים הניצבים זה לזה. המכשיר תוכנן באופן חדשני למגוון רחב ביותר של עבודות מקצועיות ועובדות עשה-זאת-בעצמך, לרבות:

- התקנת מחיצות גבס ותקרות מונמכות.
- התקנת אריחים, שיש, ארוןנות מטבח ועיטורי תקרה.
- התקנת חלונות, דלתות, גדרות, שערם, דקים ופרגولات.
- סימון שיפורים למדרונות, מעקות וגגות.
- כל סוג עבודה עשה-זאת-בעצמך, לרבות תלית מדפים, ווי תליה, תמנונות, וילונות ועוד.

הערה

יש לשמור מדריך זה לשימוש עתידי.

4.....	הכנות
5-6.....	הוראות בטיחות
7-8.....	התקנת הסוללות
9.....	ס Kirby
10-12.....	הוראות הפעלה
13.....	תחזוקה
14-22.....	בדיקות כויל בשטח
23.....	מפורט המוצר
24.....	אחריות

- מכשיר ליעזר זה מסכן באופן אוטומטי את המישור האופקי והאנכי.
- המכשיר מカリין קו אופקי היקפי 1 - 2 קווים אנכיים של 360° היוצרים 4 נקודות הצטלבות על קירות החדר 1 - 2 נקודות הצטלבות נוספת על התקשה והרצפה.
- למכשיר טווח פילוס עצמי של $\pm 2.5^\circ$.
- התראות בהבוגר חזותית תתקבל ביציאה מתחום הפilos העצמי.
- למכשיר מצב עבודה בפולסים לצורך עבודה עם גלאי לייזר.
- טווח עבודה מכיסימי של 50 מטר בעבודה עם גלאי לייזר.
- למכשיר מצב עבודה יידי (כאשר המטוטלת נעולה) לצורך סימון שיפורים.
- מגננון נעילת המטוטלת מגן על המכוללים הפנימיים בזמן שינוי.
- תבריג לחצובה "4/1 ו 5/8" מעתפת גומי עמידה בפני זעוזים.
- גודל קומפקטי - מתאים לאירוע בארכז כלים.
- כולל מתלה מגנטית רב תכליתי.
- הגנה מפני מיים ואבק לפי IP65.
- תא סוללות מותאם לשימוש עם סוללה נתענת או אם 4 סוללות AA רגילות.

הערה

מכשיר הליעזר בניי מרכיבים מודוקים הרנסים
לנפילות ודעוזים קיצוניים – אני שומר על
מכשיר לבן ינדק.

אזהרה



מוצר זה פולט קרינת לייזר, והוא מסווג כ - II Class
בהתאם לתקן הישראלי, והתקן האירופאי 1-EN 60825-1
קרינת לייזר עלולה לגרום לפגיעה חמורה בעינים.



- אין להפנות מבט ישיר לתוך קרן הלִייזר.
- אין להציב את מ censor הלייזר באופן שעלול לפגוע בעין או בעין אנשים בסביבתך.
- אין להפעיל את מ censor הלייזר בקרבת ילדים, או לאפשר לילדים להפעיל או לשחק עם המ censor.
- אין להבטל לתוך קרן הלייזר באמצעות מ censor הגברת אופטי כדוגמת משקפת או טלסקופ, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה בעינים.

אזהרה



**המשקפיים האדומות נועדו לשפר את הנראות
של קו הלייזר הם אינם מספקים הגנה מפני
קרינת הלייזר.**

- אין להסיר את מדבקות האזהרה שעלי פלס הלוייז .
- אין לפרק את מכשיר הלוייז, קרינת הלוייז עלולה לגרום לפגיעה חמוצה בעניינים.
- אין לזרוק, להפיל או לטלטל את המכשיר.
- אין להשתמש בממסים לניקוי מכשיר הלוייז.
- אין להשתמש במכשיר בטמפרטורה הנמוכה מ- $C^{\circ} 10 - C^{\circ} 50 +$ הגבואה מ-
- אין להשתמש במכשיר בתנאי רטיבות, או בסביבה לחיה במיוחד.
- אין להשתמש במכשיר בסביבות דלקיות/נפיצות המכילות גזם, נזלים דלקים או אבקות. ניצוץ מהמכשיר עלול לגרום להצתה.
- כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לכבות אותו, לנעול את המטוטלת ולהכניסו לנרתיק הנשייה.
- אם אין בכונתך להשתמש במכשיר תקופה ממושכת. הסר את הסוללות מבית הסוללות, על מנת למנוע דליפת סוללות ונזקי קורוזיה למכשיר.
- וודא נעלית המטוטלת באמצעות מנגנון הנעילה לפני העברת המכשיר או שינועו.

הערה

**אי נעלית המטוטלת לפני שינוע או טלטול
המכשיר עלול לגרום לנזק מכני במכשיר ולפגום
ברמת הדיקן של המכשיר.**

חישמל: סוללה נטענת Li-Ion או 4 סוללות AA רגילות (עם מחזק סוללות כולל בערכה).

התקנה

1. לחץ כלפי מטה על לשונית של מכסה בית הסוללה.
2. הכנס את הסוללה הנטענת או מחזק סוללות עם 4 סוללות AA, בהתאם לצורת הסוללה ובית הסוללות, כשהמנגעים של הסוללה פנים כלפי פנים.
3. סגור את מכסה בית הסוללות.



סוללות רגילות

מחזק סוללות AA



סוללה נטענת

הטען את הסוללה הנטענת, או תחליף את הסוללות AA, כמפורט
מבחן (ב) מתחילה להבב במקומם להאריך קבווע.

הארה: בזמן חיבור המטען עם מתאם הטעינה לרשת החשמל
לא סוללה יתקבל חיווי של נורית לד'ירוקה עם הבבוב של נקודה
אדומה לצידה. בכך שטען הסוללה נורית תיתן חיווי אדום,
שים תנה לירוק בסיום הטעינה.



1. מטען

2. מתאם טעינה

3. נורת מבחן LED


4. סוללה נטענת

- ! אזהרה:** סוללה עלולה להתבקע, לדלוף, להתרפוץ
ולגרום להתקפות שריפה.
- אין לkcזץ את קטבי הסוללה.
 - אין להשליך סוללה לפחוי האשפה.
 - אין להשליך סוללה לאש.
 - הרחק סוללה מהישג ידם של ילדים.

1. מנגנון געילה המטוטלת - הדלקה/כיבוי.

2. לוח מקשים:

- א. לחצן בחירת קוויים / הפעלה ידנית.
- ב. נורת חיווי של קו לייזר / מצב סוללה.
- כ. לחצן הפעלת מצב עבודה פולסים (עם גלאי)
- ד. נורת חיווי מצב פולסים
- ז. חלון לקו לייזר אופקי.
- ח. חלון לקו לייזר אנכי קדימה/אחוריה.
- ט. חלון לקו לייזר אנכי לצדדים.
- ו. מכסה בית סוללה.
- י. מתאם חצובה " 1/4 "
- ט. מתאם חצובה " 5/8 "

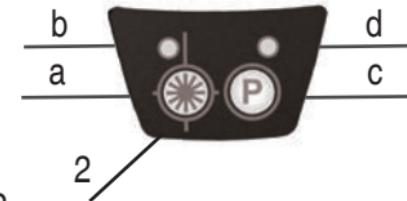

עבודה במצב פילוס אוטומטי.

עבודה במצב פילוס אוטומטי.

פלס הליזר מסוגל לפולס את עצמו בטוויה פילוס עצמי של 2.5° ±
ולהקרין קו אופקי היקפי , 1 - 2 קווים אנכיים של 360° הניצבים
זה לזה וויצרים 4 נקודות הצלבות על קירות החדר ועוד 2
נקודות הצלבות על התקירה והרצפה.

1. הוציא את מכשיר הליזר מנרתיק הנשייה ומקם אותו על חצובה
או על משטח יציב וחופשי מזעוזעים.

2. דחף קדימה את מתג נעילת המטוטלת #1 למסב **OFF**. המכשיר
יקריין קו האופקי היקפי של 360° ונורת החיווי האדום (a) תידלק.

3. לחץ על לחצן בחירת הקווים (a) והמכשיר יкриין קו אנכי היקפי
של 360° לצדדים במקום הקו האופקי.

4. לחיצה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) והמכשיר יكريין בנוסף
קו אנכי היקפי של 360° לפנים ולאחור.

5. לחיצה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) . המכשיר יكريין קו
האופקי היקפי בנוסף לשתי הקרןיהם האנכיות.

6. לחיצה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) . המכשיר יכבה את 2
הקרןים האנכיות.

7. התראת הבחוב קרניי הליזר נועדה להסביר את תשומת לבך לכך
שהמכשיר יצא מעבר לטוויה הפילוס העצמי. במקרה זה מוקם
מחיש את המכשיר על משטח יותר מפולס.

8. לפני זאת המכשיר ממקומו ועל מנת לשמור על מגנון המטוטלת
ועל דיקן המכשיר נעל את המטוטלת על ידי משיכת המתג #1
לאחור למסב **OFF**



עבודה במצב ידני.

- במצב עבודה ידני משתמשים כאשר רוצים לסמן קוים משופעים. במצב זה מנוגן הפילוס העצמי של הליזר מושבת.
1. וודא שמנוף נעילת המטוטלת #1 נמצא במצב של **OFF**.
 2. לחץ לחיצה ארוכה (של c 3 שניות) על לחצן בחירת הקווים / הפעלה ידנית (a) . המכשיר יקרין קו אופקי היקפי של 360° שהבהב כל 3 שניות וזאת על מנת להסביר את תשומת לבך לכך שהקו אינו מפולס.
 3. על מנת לסמן את השיפוע הנדרש יש להטות את המכשיר.
 4. לחיצה קצרה על לחצן בחירת הקווים (a) . והמכשיר יקרין קו אנכי מהבהב של 360° לצדים במקום הקו האופקי .
 5. לחיצה קצרה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) . והמכשיר יקרין בנוסף קו אנכי מהבהב של 360° לפנים ולאחור.
 6. לחיצה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) . המכשיר יקרין קו האופקי היקפי בנוסף לשתי הקרןיהם האנכיות.
 7. לחיצה קצרה נוספת על לחצן בחירת הקווים (a) . המכשיר יכבה את כל הקרןיהם.
 8. הזרת מתג נעילת המטוטלת #1 מ מצב **OFF** למצב **ON** בזמן שהמכשיר נמצא במצב ידני יגרום לשחרור המטוטלת, ו מעבר למצב פילוס אוטומטי (במידה והמכשיר נמצא בתחום תחום הפילוס העצמי).

עבודה במצב פולסים

לעבודה בחוץ במצב שבו אוור השמש אינו מאפשר לזהות בעין את מיקום קרן הליזר, או כשנדרש לזהות את מיקום הקרן בתוך מבנה בטוחים גדולים, של עד 50 מטר. ניתן להשתמש במכשיר במצב

עבודה של פולסים ובגלאי ליזר.

בഫעלת מצב עבודה של פולסים הליזר פועם בתדרות גובהה על מנת לאפשר לגלאי לזהות את הקרן.

1. הפעלת מצב העבודה בפולסים אפשרית במצב עבודה אוטומטי בלבד.

2. דחף קדימה את מנג נעלית המטוטלת #1 למצב **N0**. המכשיר יקירן קו האופקי היקפי של 360°.

3. הפעלת מצב עבודה פולסים - נורת חיווי מצב פולסים ♀ תדלק וועצת קו הליזר תקטן.

4. תפעיל את גלאי הליזר וסורך לגילוי קו הליזר.

5. במצב עבודה בפולסים ניתן לבחור בקרניות אחרות או נוספת באמצעות לחיצות קצרות על לחצן בחירת הקווים #2.

6. לחץ בשנית לחיצה ממושכת על לחצן בחירת הקווים #2. לביטול מצב העבודה בפולסים .

על מנת לשמר על דיקט הפילוס של מכשיר הליזר בצע בדיקת כיול בהתאם לנוהל הכיוול שבמהמשך.


- הטען את הסוללה או החלף את הסוללות AA כאשר נורת חיווי של מצב הסוללה (b) תחיל להבהב או עצמת קרן הליזר נחלשת.
- נקה את חלונות הזכוכית ואת גוף מכשיר הליזר במטלית רכה ונקייה בלבד. אין להשתמש בממסים.
- למרות שמכשיר הליזר עמיד במידת מה לאבק ולמים, הימנע מחשיפת המכשיר לעובדה ממושכת בסביבה מאובקת העולה לפגוע בחלקים פנימיים.
- אם מכשיר הליזר נחשף למים, יש ליבש אותו במטלית רכה לפני החזרתו לנרתיק הנשייה.
- הסר את הסוללה אם אין בכוונתך להשתמש במכשיר בזמן הקרוב, דליפת סוללה עלולה לגרום לנזקי קורוזיה.

בדיקות כויל בשטח


- פלס לסייע זה יצא את המפעל לאחר בדיקה וכיויל. כפרו ממליצה למשתמש לבצע בדיקת כויל של המכשיר לפני תחילת העבודה ובמידה והמכשיר נפל או קיבל מכיה שלא במקרה. על מנת לבצע בדיקת כויל בשטח יש לבצע:
- בדיקת דיק נובה הצלב שנוצר ע"י הקרן האנכית הצדית (#5) והקרן האופקית.
 - בדיקת דיק נובה הצלב שנוצר ע"י הקרן האנכית הקדמית (#4), והקרן האופקית.
 - בדיקת דיק הפילוס של הקו האנכי הקדמי (#4#).
 - בדיקת דיק הפילוס של הקו האנכי הצד (#5)

בדיקות דיק נובה הצלב שנוצר ע"י הקרן האנכית הצדית (#5) והקרן האופקית.

- 1) הצב את מכשיר הליזר על שולחן או על הרצפה בין 3 קירות **A, B, C**. המרחק בין הקירות **A** ו- **B** צריך להיות כ - 5 מטרים.
- 2) מוקם את מכשיר הליזר במרחק של כ - 0.5 מטר מקיר **A** ובמרחק של כ - 2 מטר מקיר **C**.
- 3) שחרר את מנגןן נעילת המטוטלת ולחץ על לחץ בחירת הקווים (a) עד להקרנת כל 3 קווי הליזר.
- 4) כוון את הצלב של הקו האופקי, והקו האנכי לצדים (#5) לכיוון הקיר **A**.
- 5) סמן על הקיר **A** את מרכז הצלב באות **1a** וסמן על הקיר **C** את מרכז הצלב באות **1c** (ראה תמונה #1).

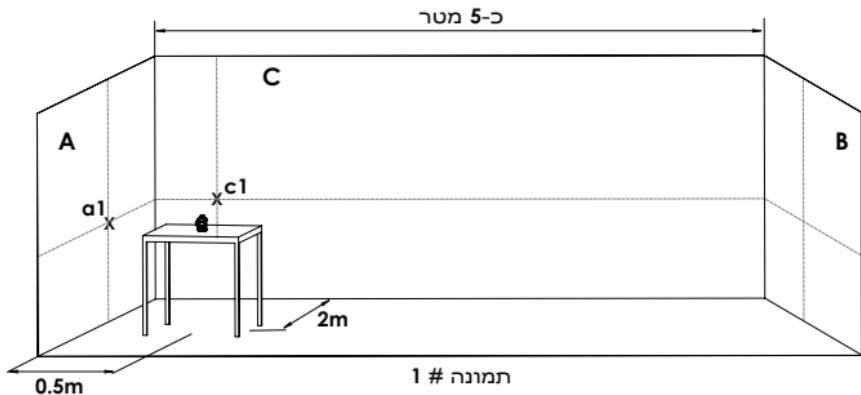


- 6) סובב את מכשיר הליזר ב- 180° כלפיון הקיר **B**. מוקם את המכשיר כך שהקווים האנכויים יעברו דרך הסימונים **a1** ו-**c1**.
- 7) סמן על הקיר **B** את מרכז הצלב באות **b1** (ראה תמונה #2).

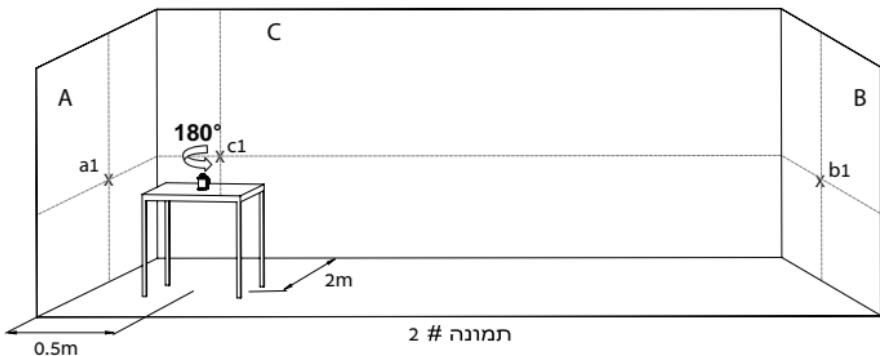


8) מבלי לסובב את מכשיר הליזר העתק את מיקומו ומקום אותו במרחק של c - 0.5 מטר מקיר **B** ובמרחק של c - 2 מטר מהקיר **C**.

9) וילא שקו הליזר עובר דרך 2 הסימונים **a1** ו-**b1**.
 10) סמן על הקיר **B** את מרכז הצלב באות **b2** (ראה תמונה #3).

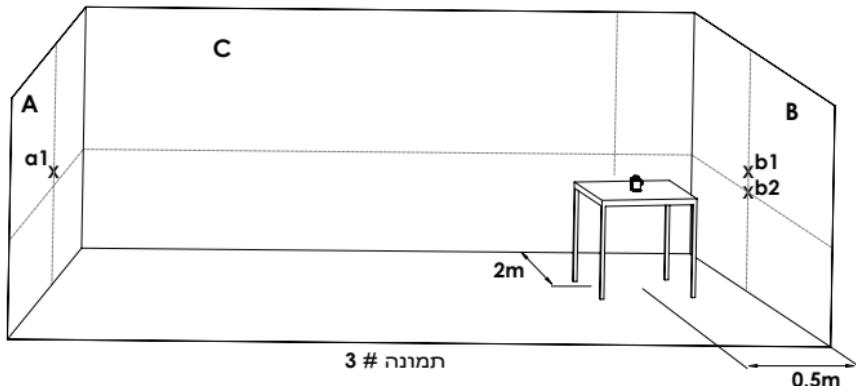

11) סובב את מכשיר הליזר ב- 180° לכיוון הקיר **A**. מקום את המכשיר כך שהקווים האנכיים יעברו דרך 2 הסימונים **a1** ו-**b2**.
 12) סמן על הקיר **A** את מרכז הצלב באות **a2**. (ראה תמונה 4).

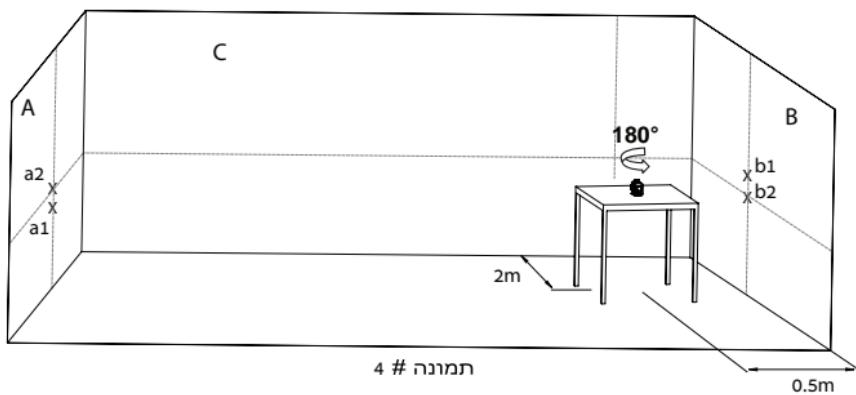

13) מדוד את הפרשי גובה :

$$\Delta a = |a_2 - a_1|$$

$$\Delta b = |b_1 - b_2|$$


14) ההפרש $|\Delta a - \Delta b|$ לא יהיה גדול יותר מ - 3 מ"מ.
במידה וכן שלח את המכשיר לתקן ע"י טכנאי מוסמך.

בדיקות דיקון גובה הצלב שנוצר ע"י הקרן האנכית הקדמית (#4) והקרן האופקית.


- 1) הצב את מכשיר הליזר על שולחן או על הרצפה בין 3 קירות **A, B, C**. המרחק בין הקירות **A** ו- **B** צריך להיות כ - 5 מטרים.
- 2) מקם את מכשיר הליזר במרחק של כ - 0.5 מטר מקיר **A**
ובמרחק של כ - 2 מטר מקיר **C**.
- 3) שחרר את מנגנון נעילת המטוטלת ולחץ על לחצן בחירת הקווים
(a) עד להקרנת כל 3 קווים הליזר.
- 4) כוון את הצלב של הקו האופקי, והקו האנכית הקדמי (#4)
לכיוון הקיר **A**.
- 5) חזור על כל שלבי הביצוע של שלבים 5 - 14 בבדיקה הקודמת.

בדיקות דיקט הפלוס של האנכי הקדמי (#4).

- 1) תלה אנך על קיר שגובהו כ - 3 מטר.
- 2) לאחר שהמטוטלת התיצבה וונצירה סמן על הקיר מאחוריו חוט האנק ובחילקו התחתון של האנק נקודה **1a** (ראה תמונה 5 #).

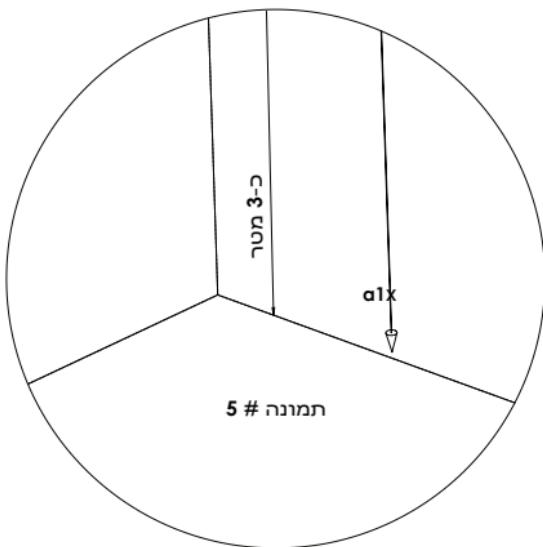

- 3) מוקם את מכשיר הליזר על גבי חצובה או משטח יציב במרחק של כ - 2 מטר מהקיר.
- 4) שחרר את מגנון נעילת המטוטלת (#1) ולהזע על לחצן בחירת הקווים (a) עד להקרנת קו הליזר האנכי הקדמי (#4).
- 5) כוון את מכשיר הליזר כך שהאנק האנכי של הליזר יחפוף את חוט האנק בחלק העליון של האנק בסמוך לנקודות התלייה.
- 6) סמן על הקיר נקודה **2a** במרכזו של קו הליזר ובחילקו התחתון ובאותו גובה כמו נקודה **1a** (ראה תמונה 6 #).

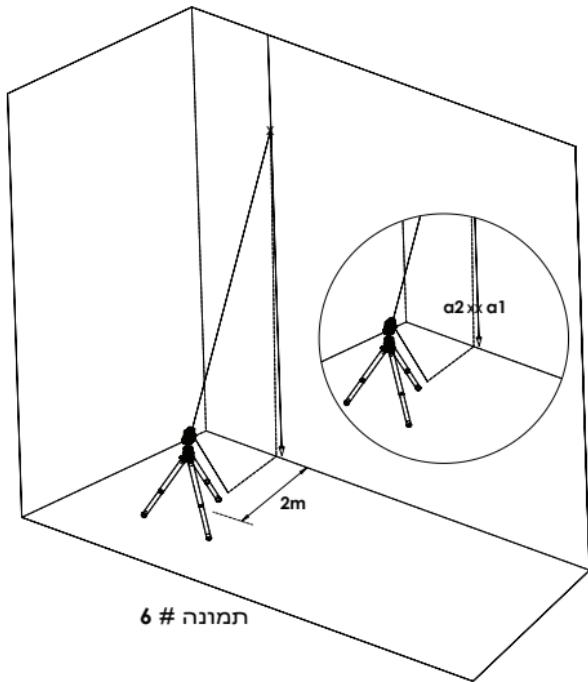


7) המרחק בין הנקודות **1a** ו - **2a** לא יהיה גדול מ - 1 מ"מ
במידה וכן שלח את המכשיר לתיקון ע"י טכני מוסמך.

בדיקת דיווק הפלוס של הקו האנכי הצד(#5)
על מנת לבדוק את דיווק הפלוס של הקו האנכי השני חזור על הסעיפים 7-1 לאחר הפעלת הקו האנכי הצד (#5).


בדיקות דיקט הניצבות בין שני הקווים האנכיים

לצורך ביצוע בדיקת ניצבות בין 2 הקווים האנכיות נדרש חדר ב במידות של כ - 5x5 מטר.

- 1) מוקם את מכשיר הליזר על גבי שולחן או על הרצפה למרחק שווה מהקירות **A** ו- **B**, ובמרחק של כ - 5 מטר מהקיר **C**.
- 2) שחרר את מנגןן נעילת המטוטלת (#1) ולחץ על לחצן בחירת הקווים, (א) לקבלת 2 הקווים האנכיים.
- 3) סמן את מרכז الكرן האנכית הצדית (#5) ב - 3 מקומות:
 - סמן את הנקודה **1a** על הקיר **A** בצד שמאל במרכז הקו האנכי הצד (**5a**).
 - סמן את הנקודה **1b** על הקיר **B** בצד ימין במרכז הקו האנכי הצד (**5b**).
 - סמן את הנקודה **1c** על השולחן במרכז הצלב של 2 הקווים האנכיים.
- 4) סמן את הנקודה **2c** על הקיר **C**, למרחק של כ - 5 מטר. במרכז הקו האנכי הקדמי (#4). (ראה תמונה #7).

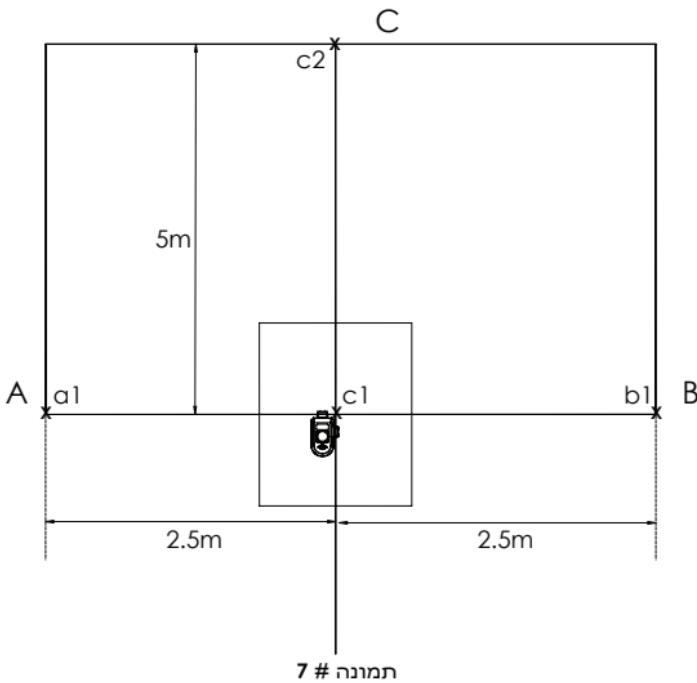

- 5) סובב את מכשיר הליזר ב - 90° (נדס ציון השעון). מיקם את המכשיר כך שהצלב יעבור דרך הנקודה **1** **c** של השולחן, והקran האנכי הקדמי (#4) תעבור דרך הסימונים **a1** ו- **b1**, שעל הקירות **A** ו- **B** בהתאם.
- 6) סמן את הנקודה **3** על הקיר **C**. במרכזו הקו האנכי הצד' (#5) באותו גובה של **2** **c** (ראה תמונה #8).

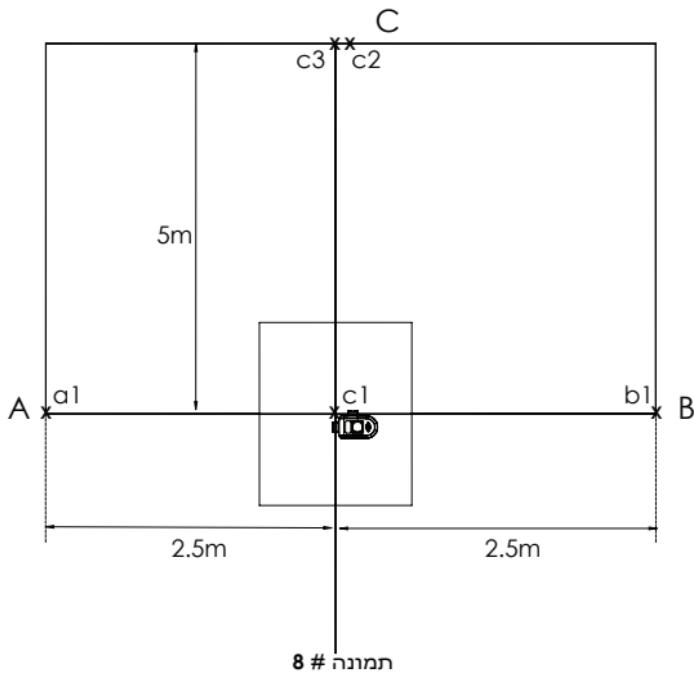

7) המרחק בין הנקודות **c2** ו - **c3** לא יהיה גדול מ - 1.5 מ"מ
במידה וכן שלח את המכשיר לתקן ע"י טכני מוסמך.

אפשרות הkrant הkrנים	الكرן אופקי 360° בלבד الكرן אנכי 360° בלבד לצדדים בלבד الكرנים אנכיות 360° בלבד לפנים ולצדדים
טווח ליעזר	• זיהוי בעין בתוך מבנה עד 30 מטר • זיהוי באמצעות גלאי בתוך מבנה ומהוצה לו עד 60 מטר
דיק	0.2 מ"מ/מטר
טווח הפילוס העצמי	$\pm 2.5^{\circ}$
רוחב קו ליעזר	2 מ"מ ± 0.5 מ"מ במרחק של 5 מטר
אורך גל הליעזר סיווג הליעזר	643-633 ננומטר ליעזר II Class
מקור מתח	סוללהチו-2600mAh 7.4V Li-Ion - או 4 סוללות AA
אורך ח"י הסוללה	עד 12 שעות בהפעלה רציפה עם סוללה נתענת
טמפרטורת הפעלה	$-10^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$
טמפרטורת אחסון	$-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
עמידות במים ואבק	IP65
מידות	15 ס"מ x 9 ס"מ x 13 ס"מ
משקל (כולל סוללה)	750 ± 10 גרם

מכ舍ר זה מכוסה באחריות מוגבלת של שלוש שנים כנגד פרגמים בחומרים וביצור.

האחריות אינה מכוסה מכ舍ר שנעשה בו שימוש לא סביר, או מכ舍ר שפוך או מכ舍ר שבוצעו בו שינויים ומכ舍ר שתוקן על ידי גורם שלא הוסמך על ידי קפרו תעשיות בע"מ.
במקרה של בעיה בפלס הליזר שנרכש, יש להחזיר את המכ舍ר למקום רכישת בלויית הוכחת רכישה ופירוט של הבעיה.

ללייזר 883 3D All- Lines
תוויות מספר סידורי מוצמדת לתחתית של הליזר







© 2019 קפרו תעשיות בע"מ